



4) テラスのメタル割蓋
メタルの取付深さも
パラペット上端に予断り
足を突込んでいるのは
まづい。ここからさ
はいくらでも入る。



C4-4 屋上床パラペット廻りの凍害

いずれもメタル仕上げであるがメタルのみならずコンクリートまで凍れつけられ、現状目をおおうばかりで手のつけようがない。足元陥落地ではメタル仕上げ、そのものの積貯を要する。

外壁遮熱タイルの積水率は、1%以下である。メタルのそれは15%あるいは、それ以上である。防水効果をもった樹脂系のうちから良いものを選びこれを積極的に活用することにより積水率をできるだけ下げる努力を要する。

それにしてもメタル仕上げで完全を期する確信はない。

C4-5 レンガ壁と凍害

煉瓦壁は一般に凍害に強くシヤンとしているように見受けられる。レンガはよく焼いたものもセメントメタル程度の積水率があり、この点だけから考えると凍害に強いはずはない。ほかに何か原因があるのかもしれないが目には見えない。とにかく写真のように昔使われていたものがシヤンとしていて見る者を驚かせて愕然とさせる。



C4-6 凍害(その1)

商業した市街地の大層。煙突が折れたり、手洗盆が折れたり、事故が多くて真白の処理にも手を焼く

夜中にボタン雪がしんしんと降りつるといったばあいは積雪は一様にむらされるが、写真ともなれば収まりまうはたいへんである。

写真は一夜の積雪の勢をばいいたづらである。

